

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月27日

リコール届出番号	外-2521	リコール開始日	平成29年7月28日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎		
不具合の部位(部品名)	ブレーキ倍力装置(バキュームパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	制動倍力装置(ブレーキブースター)において、バキュームパイプ接続部の材質、バキュームパイプ(接続部を含む)の製造が不適切なため、走行振動やエンジン振動でバキュームパイプ接続部が折損することがある。そのため、倍力装置が機能せず、最悪の場合、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バキュームパイプを対策品と交換する。		
不具合件数	28件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告、および、国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2521のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-176042	「A180」	WDD1760422J000758～WDD1760422J113333 平成24年7月17日～平成25年10月20日	4,660	右ハンドル
	DBA-176044	「A250」	WDD1760442J000757～WDD1760442J113271 平成24年7月17日～平成25年7月5日	561	
	DBA-246242	「B180」	WDD2462422J000631～WDD2462422J171184 平成23年9月22日～平成25年8月3日	10,151	
	DBA-246244	「B250」	WDD2462442J074021～WDD2462442J170555 平成24年8月6日～平成25年6月17日	185	
	DBA-117342	「CLA180」	WDD1173422N000477～WDD1173422N012295 平成25年2月6日～平成26年1月11日	181	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-117344	「CLA250」	WDD1173442N000494～WDD1173442N011271 平成25年2月20日～平成25年11月20日	90	右ハンドル
	DBA-117346	「CLA250 4MATIC」	WDD1173462N004906～WDD1173462N005319 平成25年4月12日～平成26年1月11日	4	
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年9月22日～平成26年1月11日	(計15,832台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。