

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月27日

リコール届出番号	外-2523	リコール開始日	平成29年7月27日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	横滑り防止装置(ESP)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	横滑り防止装置(ESP)において、制御プログラムが不適切なため、衝突被害軽減ブレーキまたは、車間制御付きクルーズコントロールが作動中に、道路状況の変化や運転者のハンドル操作により機能が解除となった際、ブレーキの油圧が完全に解放されないことがある。そのため、ブレーキが引きずり、そのまま走行を続けると、ブレーキが過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、横滑り防止装置(ESP)の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2523のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-172434	「SLK200」	WDD1724342F110323～WDD1724342F139836 平成27年7月21日～平成29年2月22日	484	右ハンドル
	MBA-172457	「SLK350」	WDD1724571F110407～WDD1724571F118915 平成27年8月6日～平成27年11月5日	4	左ハンドル
			WDD1724572F114946 平成27年8月20日	1	右ハンドル
	DBA-172431	「SLC180」	WDD1724312F120753～WDD1724312F139980 平成28年4月12日～平成29年3月6日	421	
	CBA-172466	「メルセデスAMG SLC43」	WDD1724661F120511～WDD1724661F139365 平成28年4月23日～平成29年2月10日	36	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-172466	「メルセデスAMG SLC43」	WDD1724662F120751～WDD1724662F140460 平成28年2月24日～平成29年3月6日	101	右ハンドル
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年7月21日～平成29年3月6日	(計1,047台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。