

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月31日

リコール届出番号	外-2590	リコール開始日	平成30年2月1日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(電動パワーステアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、制御ユニット内のトランジスタを固定するブラケットの製造が不適切なため、走行振動等により当該ブラケットが破損することがある。そのため、制御ユニット内の温度が上昇し、そのままの状態で使用を続けると、警告灯が点灯するとともにパワーステアリングのアシスト機能が失われ、操舵力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリングの製造番号を確認し、該当する場合は良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2590のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-222182	「S550」	WDD2221821A165077 平成27年4月10日	1	左ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年4月10日	(計1台)	

【備考】本件は、平成29年2月23日付け届出番号「外-2449」の交換部品が適切に製造されていないおそれがあることが判明したことから、再度届出するものです。