

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月5日

リコール届出番号	外-2688	リコール開始日	平成30年7月5日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	エンジンコントロールユニット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニット内における車載式故障診断装置(OBD)において、燃料システムコントロールユニットの信号を認識するプログラムが不適切なため、燃料圧力センサ、燃料温度センサ、または、燃料ポンプに異常が生じた場合、メーターパネル内のエンジン警告灯(MIL)が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2688のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-218375	「CLS63S」	WDD2183752A132256～WDD2183752A133264 平成26年10月22日～平成27年1月7日	35	右ハンドル
	CBA-218376	「CLS63S 4MATIC」	WDD2183761A132117～WDD2183761A144245 平成26年10月24日～平成27年2月23日	29	左ハンドル
	CBA-218976	「CLS63S 4MATIC SB」	WDD2189761A130734～WDD2189761A141888 平成26年10月10日～平成27年1月15日	17	
	CBA-212074	「E63」	WDD2120742B107693 平成26年12月9日	1	右ハンドル
	CBA-212075	「E63S」	WDD2120752B116434～WDD2120752B118631 平成26年12月22日～平成27年1月15日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-212076	「E63S 4MATIC」	WDD2120761B079383～WDD2120761B139497 平成26年10月2日～平成27年2月4日	7	左ハンドル
	CBA-212292	「E63 4MATICステーションワゴン」	WDD2122921B093525～WDD2122921B138402 平成26年11月4日～平成27年2月12日	3	
	ABA-463272	「G63AMG」	WDB4632721X199416～WDB4632721X236361 平成24年8月6日～平成27年5月11日	293	
	CBA-166874	「GL63 4MATIC」	WDC1668741A085308～WDC1668741A531133 平成25年1月18日～平成27年3月25日	47	右ハンドル
	CBA-166074	「ML63 4MATIC」	WDC1660742A086334～WDC1660742A528853 平成24年6月18日～平成27年3月23日	35	
	(計10型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年6月18日～平成27年5月11日	(計469台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。