

連絡先 : 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42361 アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧

改善対策届出日: 令和2年6月18日

改善対策届出番号	改-0596	改善対策開始日	令和2年6月19日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL : 0120-086-880 ホームページ : http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	乗降口(チャイルドセーフティロックの表示)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	後席左右のドアのチャイルドセーフティロックにおいて、当該機構の所在を示すマークの打刻位置が不適切なため、操作レバーのロック状態を示しているものと使用者が誤認することがある。そのため、ロック状態にしたつもりがロックされておらず、車内からドアが開けられて、最悪の場合、後席の乗員が車外に出て負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、正しいロック状態を示すラベルを打刻の上に貼り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-463349	「G350d」	WDB4633492X314673～WDB4633492X334045 平成31年3月21日～令和元年12月17日	1145	右ハンドル
	ABA-463260	「G550」	WDB4632601X297563～WDB4632601X332262 平成30年8月6日～令和元年9月21日	550	左ハンドル
	3BA-463260		WDB4632601X333686 令和元年11月9日	1	
	ABA-463276	「メルセデスAMG G63」	WDB4632761X298697～WDB4632761X334042 平成30年8月6日～令和元年11月11日	1625	右ハンドル
			WDB4632762X290588～WDB4632762X333980 平成30年4月21日～令和元年12月2日	629	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年4月21日～令和元年12月17日	(計3,950台)	

【備考】改善対策対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。