

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年12月10日

リコール届出番号	外-3139	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスミッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	デュアルクラッチ式トランスミッションにおいて、製造時の注油装置の設定が不適切なため、適切な量のトランスミッションオイルが注入されておらず、オイル量が多く、または、少なくなっているものがある。そのため、多い場合はプリーダークラッチからオイルが漏れ、少ない場合は潤滑不良が発生し、最悪の場合、オイルが排気管に滴下し火災に至る、または、トランスミッションが焼付くことで走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	①オイル量が多いため、油量の調整を行う。 ②オイル量が少ないため、トランスミッションを新品に交換する。 ③オイル量を点検し、多い車両は油量の調整を行い、少ない車両はトランスミッションを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-177184	「A180 セダン」	WDD1771842W003245～WDD1771842W041863 令和元年10月2日～令和2年2月1日	19	①
			WDD1771842W041330 令和元年11月26日	1	②
			WDD1771842W003914～WDD1771842W041516 令和元年5月20日～令和元年12月9日	12	③
			W1K1771842W043519～W1K1771842W047612 令和元年12月19日～令和2年2月14日	22	①
			W1K1771842W045164～W1K1771842W047200 令和2年1月14日～令和2年2月14日	13	②

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-177184	「A180 セダン」	W1K1771842W043085～W1K1771842W045761 令和元年12月9日～令和2年1月14日	2	③
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月20日～令和2年2月14日	(計69台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。